CALDERA SIMILI

FALLO POR BAJO NIVEL (CORTO CIRCUITO TABLERO)

CARLOS W. THOMASSET 16/7/99

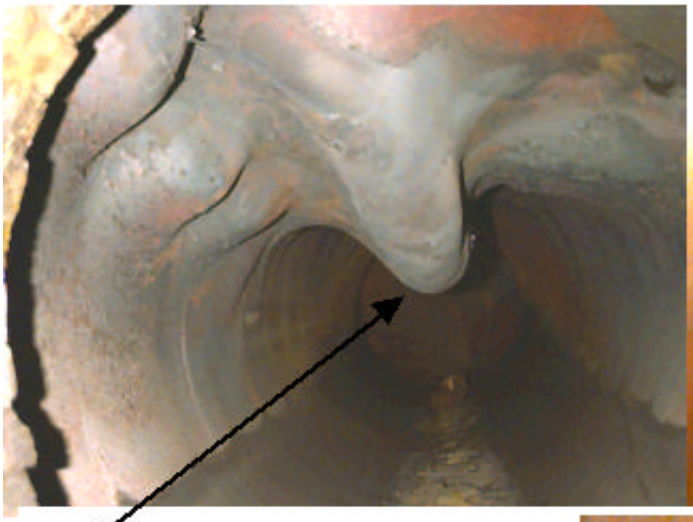

Vista desde placa trasera

Vista desde el quemador
("tetón" por falta enfriamiento)

Tubos relativamente limpios
(muy poca incrustación)

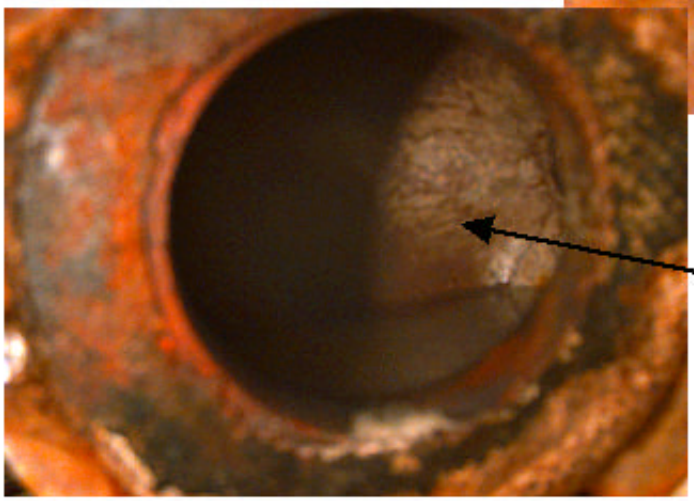

Interior del control de nivel libre de barros, con conexiones sin "tapones", el control no se bloqueo hidraulicamente (hubo un corto-circuito en el tablero que no cortó el quemador cuando la bomba de alimentación se bloqueo y se produjo el bajo nivel).